


ENSTO

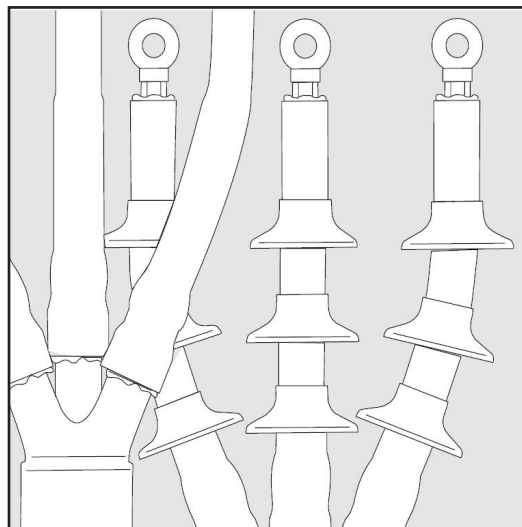

Montasjebeskrivelse **MB 120 - 12/2019**

Endeavslutning DKBA
1kV 16-240mm²

Før start

Forsikre deg om at det utstyret du skal bruke passer til kablene.

Sjekk merkeetiketten på emballasjen, innholdsfortegnelsen (kit content) og montasjebeskrivelsen.

Det er mulig komponentene eller arbeidsprosessen er blitt forbedret siden sist du installerte produktet.

Les montasjebeskrivelsen nøye og følg prosedyrene i montasjebeskrivelsen.

Generelle instruksjoner


- Les beskrivelsen nøye
- Bruk en propan gassbrenner type Sivert 2944 eller Siver Matic S3341/3348
- Forsikre deg om at gassbrenneren brukes i et godt ventilert området.
- Juster brenneren til du får en myk, blå flamme med gul spiss. Spiss, blå flamme må unngås.
- Hold flammen rettet ca 45 grader i krymperetningen for å forvarme materialet.
- Hold alltid flammen i bevegelse for å unngå overflateforbrenning av materialet.
- Rubb og avfett alle områder som vil komme i kontakt med lim.
- Ved rensing og avfetting av kabel, anbefales PF rensesvæske EI. Nr 88 559 96
- Ved bruk av rensesvæske skal leverandørens instruks følges.
- Start krympingen av slangen i den posisjonen som er anbefalt i montasjebeskrivelsen.
- Forsikre deg om at slangen får en jevn nedkrymping rundt hele kabelen før du forsetter videre utover.
- Krympeslangen skal være jevnt nedkrympet, uten rynker, slik at de underliggende komponenter klart avbildes.

Dette er ment som et generelt forslag til montasje av endeavslutninger på armert kabel, type 1 kV DKBA eller tilsvarende. Dimensjonene på denne type kabel varierer, og det kan derfor være aktuelt å justere målene som er angitt i denne beskrivelse.

NB: Les HELE beskrivelsen før start.


Informasjon i denne montasjeanvisningen er tiltenkt elektromontører sertifisert for høyspentarbeid. Hensikten er å beskrive den korrekte installasjonsmåten for dette produktet. Tyco Electronics har ingen kontroll over installasjonsforholdene som kan gi utslag i installasjonskvaliteten. Det er brukerens ansvar å bedømme hvorvidt installasjonsmetoden kan anvendes under gjeldene forhold på montasjestedet. Tyco Electronics' forpliktelse er kun det som er skrevet i standard salgsbetingelser for produktet og Tyco Electronics vil ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for tilfeldige, indirekte eller følgeskader som skyldes feil bruk av produktene. Raychem, TE Logo og Tyco Electronics er varemerker.

1. Legg enurring med tjærebånd eller noe tilsvarende som tåler varme, der hvor kappeavtaket skal være.
2. Fjern juten herfra og opp.
3. Bruk en trekantfil eller skjærfil til å lage et spor i jernbåndet, og riv dette av.
4. Rens blyet for bekpapir. Skjær et spor rundt blyekappen ca. 40mm fra kappeavtaket, og deretter langsetter resten av blykappen.
5. Fjern blyet.
6. Legg en trådsurring rundt fellespapiret, og riv papiret forsiktig av mot tråden. La det stå igjen ca. 15mm fellespapir.

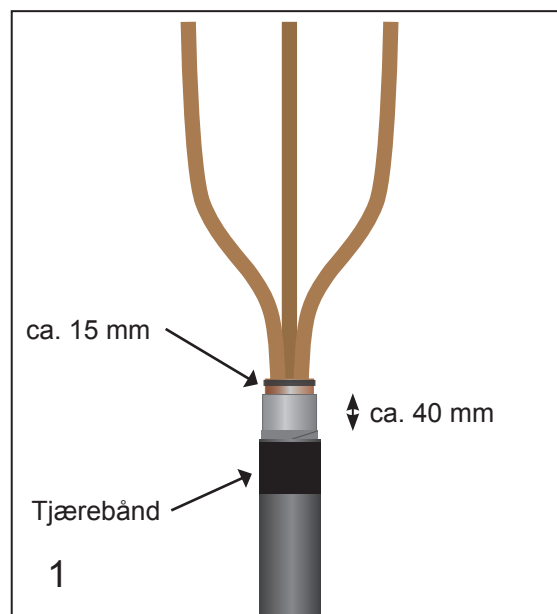


1. Bendsle jordlissen til blyet med hjelp av fortinnet Cu-tråd.
2. Påfør loddepasta, og lodd lissen til blyet.


OBS! Bruk en egnet loddebrenner eller loddebolt.

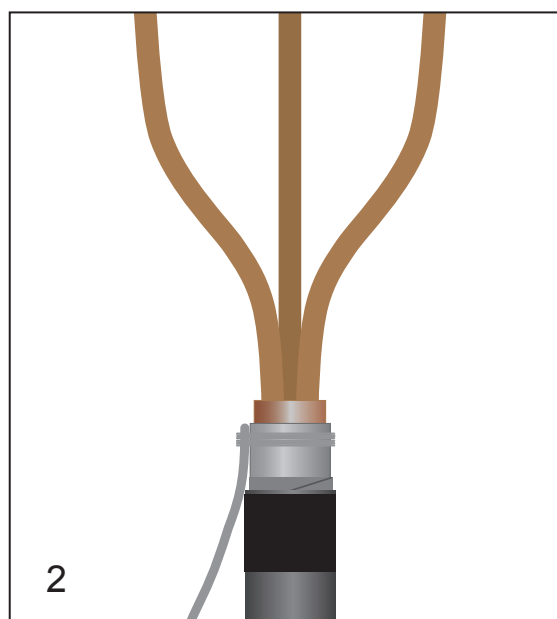

1. Vent til blyet har blitt avkjølt.
2. Legg sort mastik over blyet.
3. Bøy forsiktig fasene slik at de er i noenlunde riktig posisjon før krympingen starter.
4. Monter evt. kabelsko.

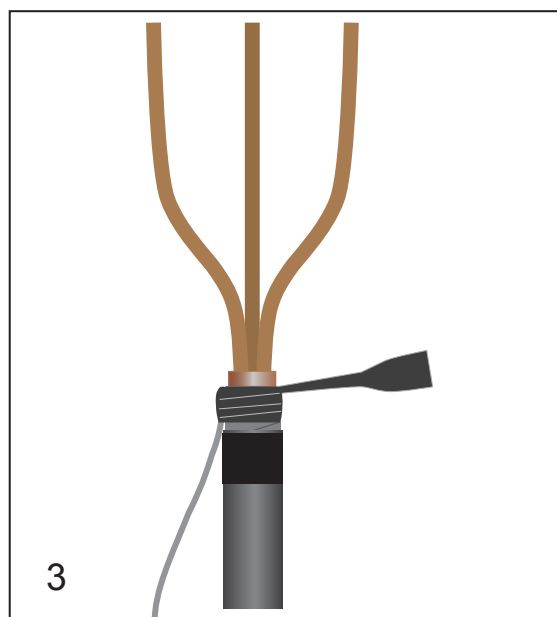


1. Tre MWTM slangene over fasene og krymp de ned.

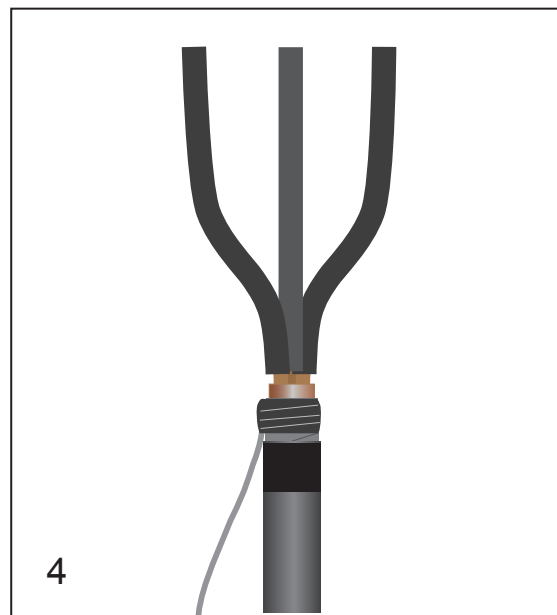

1. Tre på skrittet og krymp dette ned.
2. Koble jordlissen til hovedjordskinne.

Endeavslutningen er nå ferdig.

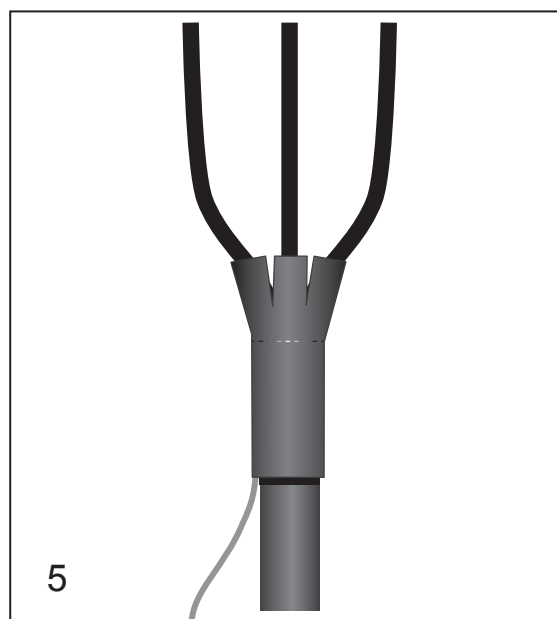



Saves Your Energy

Ensto Nor AS
Professor Birkelandsvei 26A
1081 Oslo
Norge
Tlf +47 22 90 44 00
Fax +47 22 90 44 65
firmapost@ensto.com