




Raychem Kabelutstyr

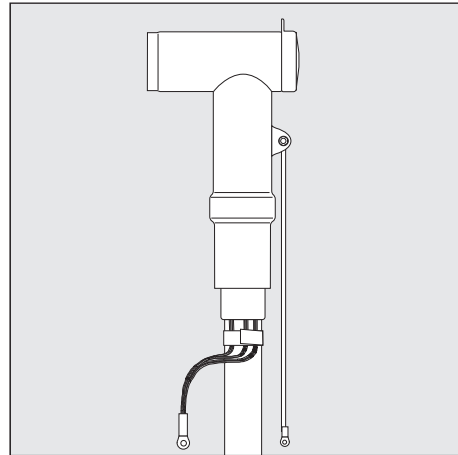

Montasjebeskrivelse ESD-7524-NO-7/18

**Skjernet T- kontakt 800 til
1250 A for gjennomføring
profil "C" iht. EN 50181.
For 1-leder Pex-isolert kabel
opp til 42 kV**

Type: RSTI-x95x

Sikkerhetsadvarsel:
Gjeldende sikkerhetsbestem-
melser må følges ved arbeid med
høyspentutstyr. Ta kontakt med de
ansvarlige myndigheter
hvis ytterligere informasjon om
dette er ønskelig.



Tyco Electronics Raychem GmbH
a TE Connectivity Ltd. Company
Finsinger Feld 1
85521 Ottobrunn/Munich, Germany
Tel: +49-89-6089-0
Fax: +49-89-6096-345
TE.com/energy

TE Authorized Distributor:
Ensto Nor AS
Professor Birkelandsvei 26A
1081 Oslo
Norge
Tlf +47 22 90 44 00
Fax +47 22 90 44 65
firmapost@ensto.com

Før start


Forsikre deg om at det utstyret du skal bruke passer til kablene.

Sjekk merkeetiketten på emballasjen, innholdsfortegnelsen (kit content) og montasjebeskrivelsen.

Det er mulig komponentene eller arbeidsprosessen har blitt forbedret siden sist du installerte produktet.

Les montasjebeskrivelsen nøye og følg prosedyrene i montasjebeskrivelsen.

Innhold

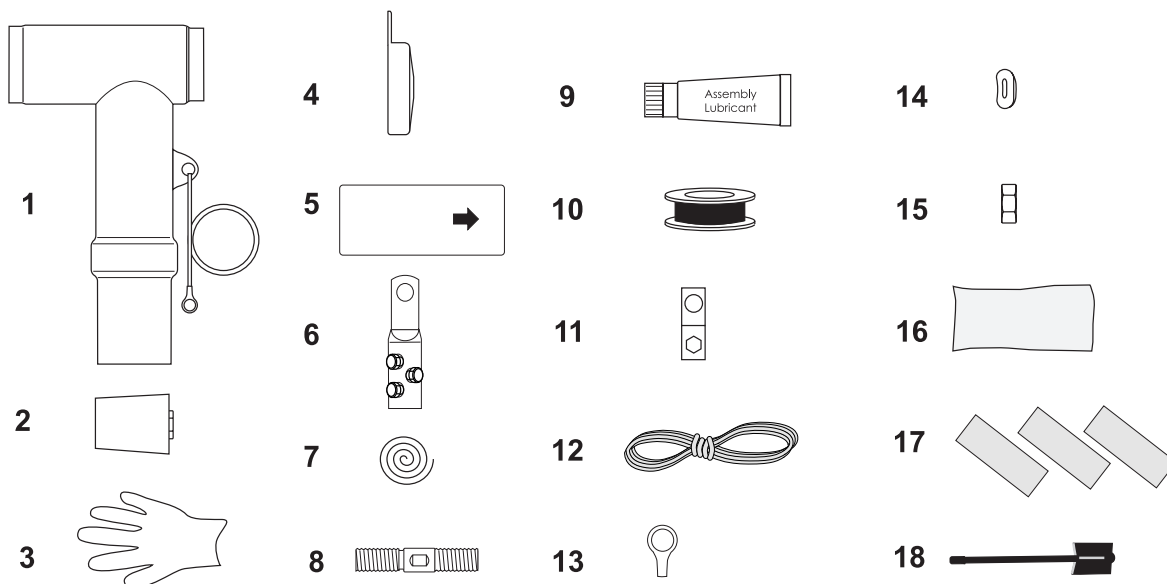

1	3 x Adapter-kropper	4	3 x Endehetter	9	1 x Monteringspasta	14	3 x Sprengskive
2	3 x Bak plugger	5	3 x Kabeltilpasser	10	1 x PVC tape	15	3 x Mutter M16
3	3 x Plasthansker	6	3 x Kabelsko leder	11	3 x Kabelsko (16 - 70)	16	3 x Beskyttelses pose
		7	1 x Surretråd	12	1 x Tråd	17	3 x Mastik tape (grå)
		8	3 x Tilkoblingsbolt M16	13	3 x Kabelsko	18	1 x Hjelpeverktøy for smøring

Tabell 1

Tverrsnitt	Spenning	Ø Faseisolasjon		Referansenummer
mm ²	(U _m)/kV	min	max	Al / Cu
630	12	34.0	45.4	RSTI-3953
630	24	39.1	59.0	RSTI-5953
400	36 & 42	34.0	45.4	RSTI-6951
500 - 630		39.1	59.0	RSTI-6952
800		39.1	59.0	RSTI-6953

Informasjonen i denne montasjeanvisning er ment for energimontører som innehar generell kompetanse på montasje av høyspenningsmateriell, og er ment å beskrive riktig installasjonsmetode for dette produktet.


TE Connectivity har ingen mulighet for å forutse evt. ytre omstendigheter som kan påvirke installasjonen i de enkelte tilfeller. Brukeren må derfor selv forsikre seg om at valgt installasjonsmetode er den mest egnede for de stedlige forhold.

TE Connectivitys ansvar for produktet fremgår i TE Connectivitys generelle leveringsvilkår for produktet, og TE Connectivity har intet ansvar for følgeskader forårsaket av feilaktig montasje eller feil vagl eller bruk av produktet.

Raychem, TE, TE Connectivity og TE Connectivity (logo) er registrerte varemerker.

© 2018 TE Connectivity. Opphavsrett - Alle rettigheter forbeholdes.

Kabelpreparering

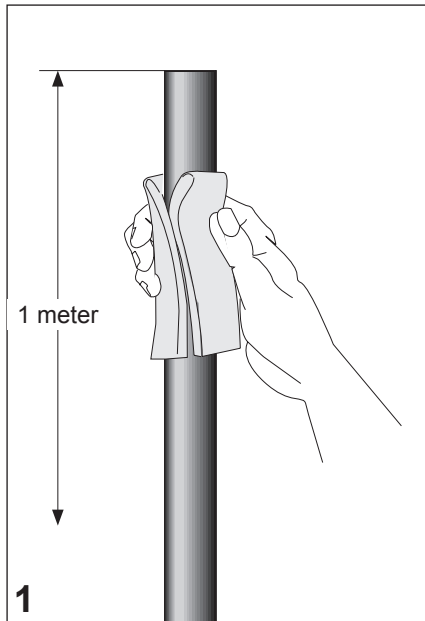



Forvarm kabelen med varmematter e.l. og rett opp kabelen med egnet utstyr f.eks. retteskinner.
Rengjør og avfett ca. 1 meter av kabelens ytterkappe. Bruk rensesvæske.

Kutt fasen med baufil (kabelsaks må ikke benyttes her) i henhold til målene på tegningen. Fjern ytre halvleder med et egnet avisoleringsverktøy i henhold til mål på tegningen.

Evt. strippbar ytre halvleder avsluttes enkelt ved å lage et rett spor med en rundfil der avtaket skal være, for så å rive mot dette.

NB! Knivkutt må unngås. Overflaten på pexisolasjonen må være fri for alt ledende belegg. Sammenlign dimensjonene over isolasjonen med det som står i tabell 1 og det som står på kabeltilpasseren som skal monteres.

Kontroller alle mål!

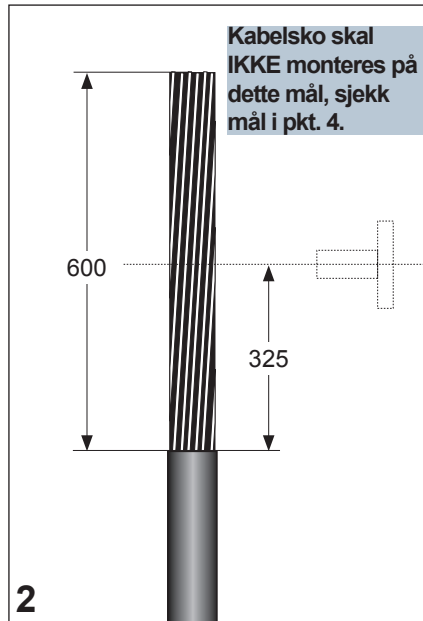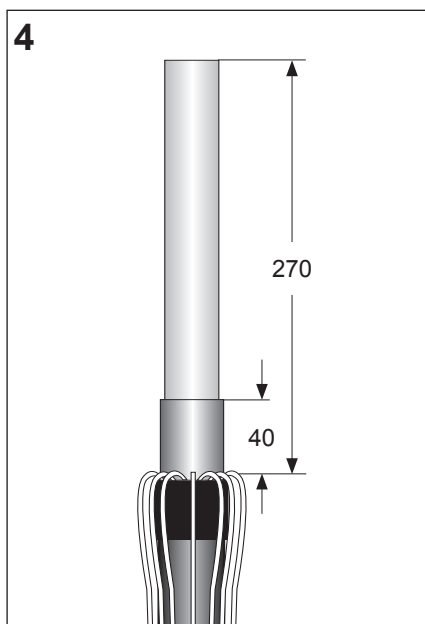

Kabel med skjermtråd.



Plasser kabelen med god overlapp på senter av gjennomføringen.
Sett av et merke på ytterkappen 325 mm under senter på gjennomføringen. Kutt kabelen 600 mm over dette merket og fjern ytterkappen over dette merket. Kutt aluminiumslaminat og evt. Cu-motspiralen i flukt med kanten på ytre kappe. **Fjern ytre ledende kappe på TSLF, 120 mm fra kappekanten og bakover.** Unngå at det stikker skarpe kanter utover kanten på den ytre kappen, slik at kabeltilpasseren ikke skades under montasjen.

OBS! Lederen skal kuttes ytterligere før kabelsko monteres.

Fjern isolasjonen i henhold til mål **K** (innstikkydbyde) som er angitt på tegningen.

Mekanisk kabelsko:

Mål **K** +/- 0 mm. Kabelskoen skal helt inn til isolasjonen.

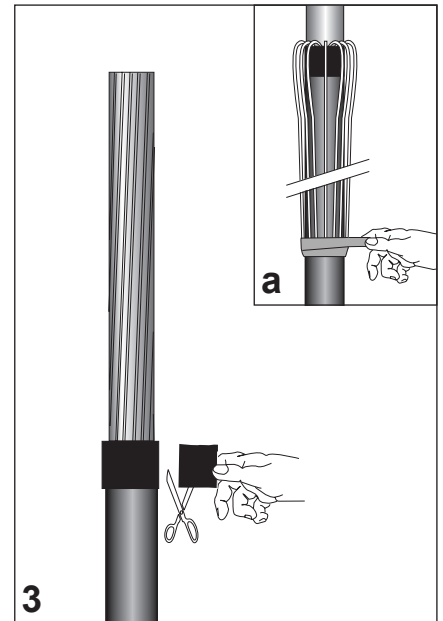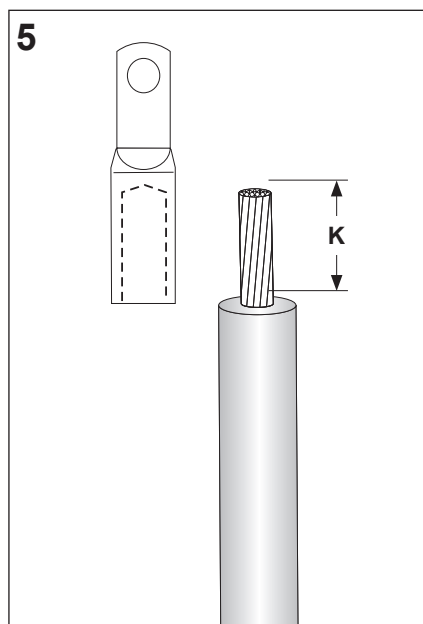


Legg på en tårn med grå forseglingsmastik uten overlapp og med lett strekk på enden av ytterkappen.

Kutt mastikken og dytt endene sammen.

Brett skjermtrådene over ytterkappen. Unngå kryssing av trådene. Fest skjermtrådene midlertidig til ytterkappen med tape eller Cu tråd.

Anbefaling for store tverrsnitt


For at påsetting av kabeltilpasser skal foregå så skånsomt som mulig, kreves det at det blir laget en kon på enden av isolasjonen. Dette gjelder fra 240 mm² og oppover. Se tegning.

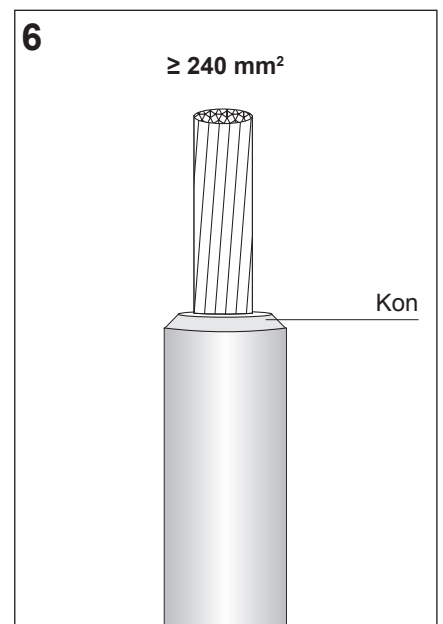

Fasepreparering

Tabell 2 - Tverrsnittsområde og kabelskotyper.

Art. nummer	Tverrsnitt (mm ²)	Ø over rund flertrådet Al / Cu leder (mm)	Ø over rund solid Al leder (mm)
BLMC-400-16-1250A	400	19.7 - 24.6	19.8 - 22.2
BLMC-500/630-16-1250A	500 - 630	25.3 - 32.5	24.0 - 28.3
BLMC-800-16-1250A	800	32.5 - 35.3	30.9 - 32.1

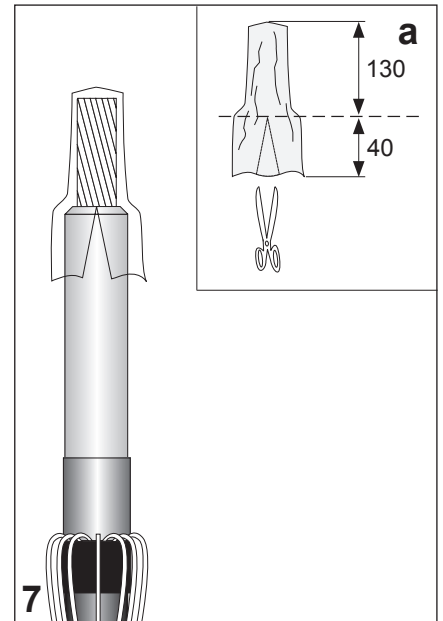

Klipp opp den ene siden på den lille beskyttelsesposen 40mm fra enden som vist i detaljbilde a.

Tre posen over lederen som vist.

Tre den lille beskyttelsesposen over lederen og fest den med PVC tape som vist på tegningen.




Påfør et tynt lag med montasjepaste på beskyttelsesposen og på overflaten av faseisolasjonen. Påfør dette med svampen som er på tuben.


Ta av toppen svampen på tuben og påfør en 5 cm lang "pølse" med montasjepasta på innsiden av kabeltilpasseren. Fordel dette jevnt på innsiden av tilpasseren med hjelp av medfølgende hjelpeverktøy for smøring (IT-1000-003). Påse at hele innsiden er dekket med montasjepasta. Tre tilpasseren på kabelen i en operasjon, ved å vri og trykke inntil flensen på innersiden av tilpasseren stopper mot skjermen og ytterkappen.

NB: Pilen på tilpasseren skal peke mot ytterkappen på kabelen.


Fjern beskyttelsesposen fra lederen.

- Rubb og rens kontaktringen på gjennomføringen for evt. rester av støpemasse eller lakk.
- Sett inn den gjengede bolten i gjennomføringen. Dra den til med en sekskantnøkkel (8 mm). Maks tiltrekning er **35 Nm**.

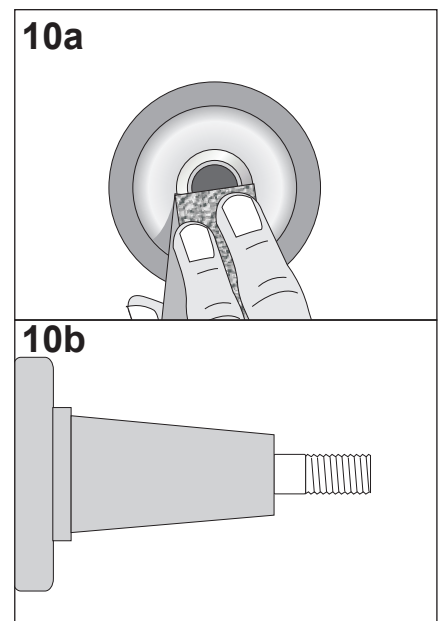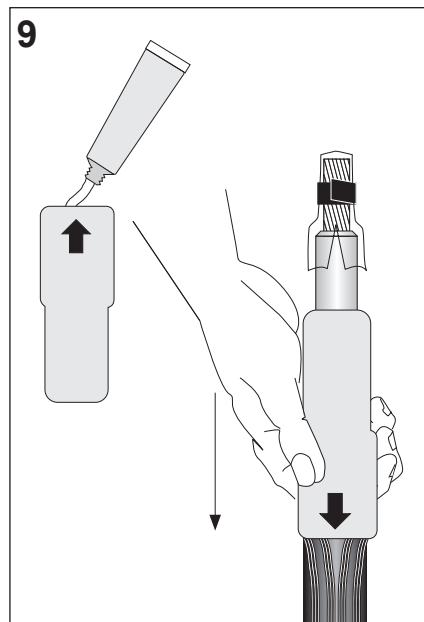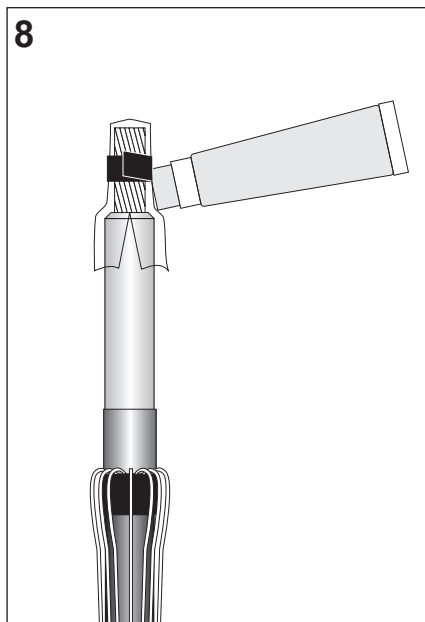

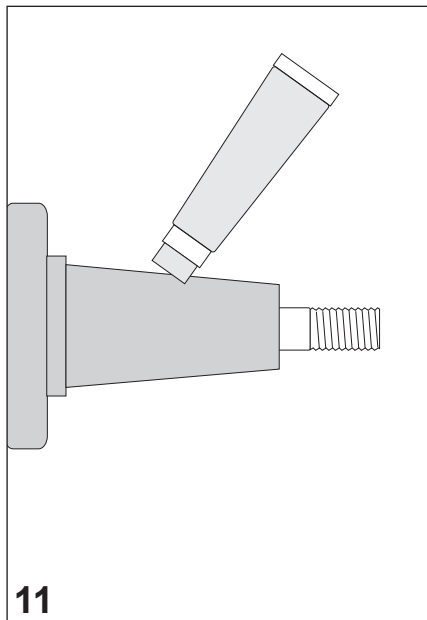


11
Rens den koniske overflaten på gjennomføringen og påfør et tynt lag med montasjepasta som vist.

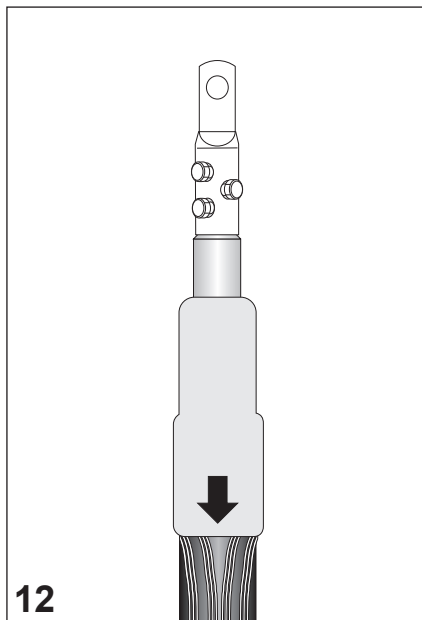

12
Installer kabelskoen med et motholdsverktøy. Dra til boltene vekselvis ved å vri et turn på hver til boltene ryker av. Tyco muttertrekker anbefales.

Fjern alle skarpe kanter.

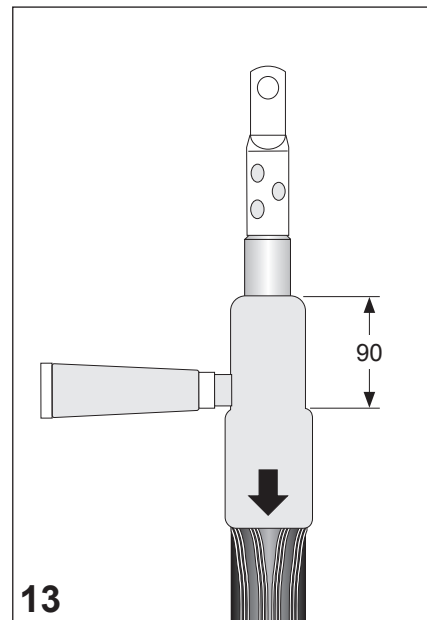

13
Rens overflaten på kabeltilpasseren og påfør et tynt lag med montasjepasta med svampen på tuben, fra toppen og 90mm nedover.




Installasjon av kontaktkroppen


Rens og avfett kabelinngangen og front inngangen på kontaktkroppen. Påfør et tynt lag med montasjepasta som vist på tegning.

NB: Bruk engangshansken og fordel montasjepastaen på innsiden i en lengde på ca 50 mm.


Press T-kontakten uten opphold inn på kabeltilpasseren og hold den der. Gå **umiddelbart** videre i montasjen.

Påse at øye i kabelskoen er på linje med bolten på gjennomføringen. Press T-kontakten på plass på gjennomføringen.

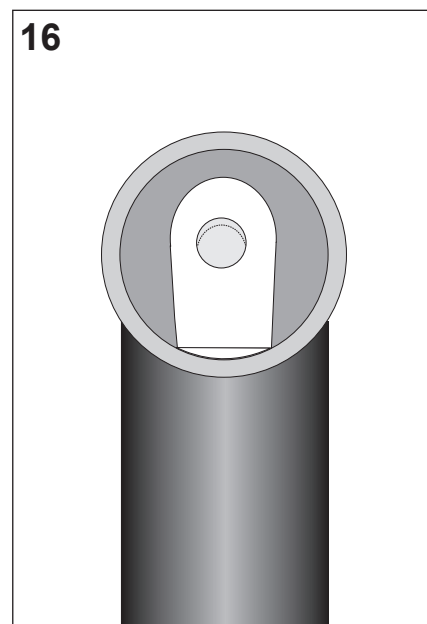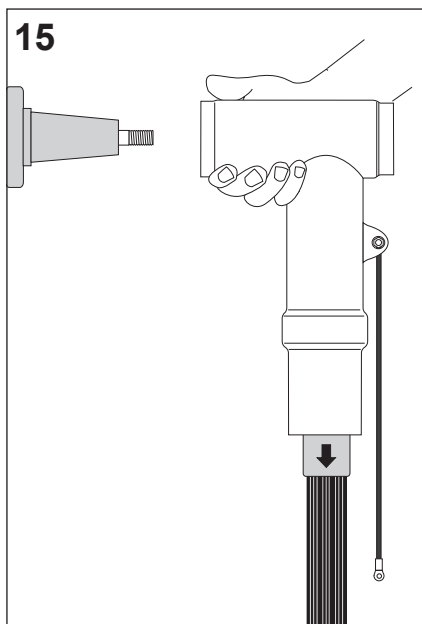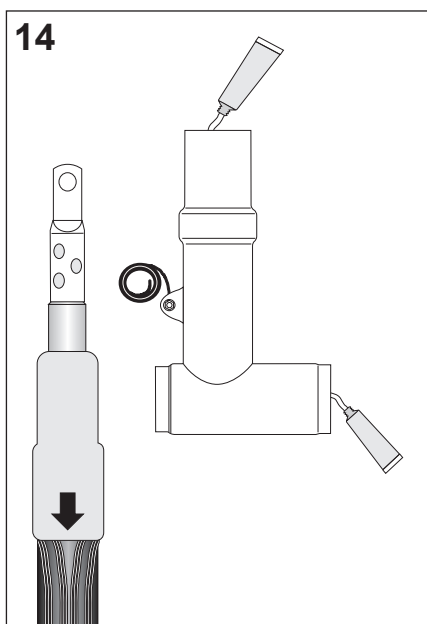


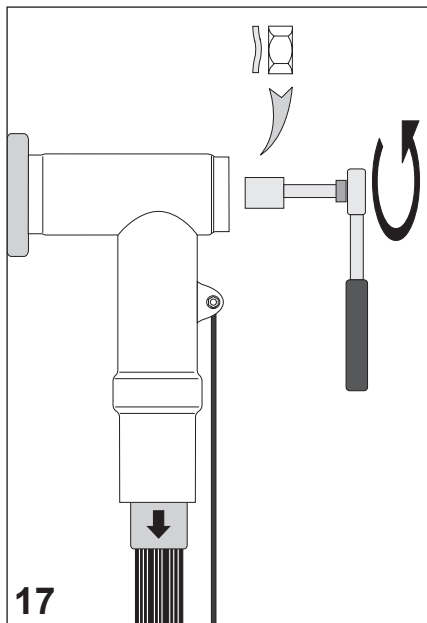

17
Sett på sprengskive og mutter. Trekk til mutteren med en pipe (24 mm). Tiltrekningsmoment er **30 Nm**.

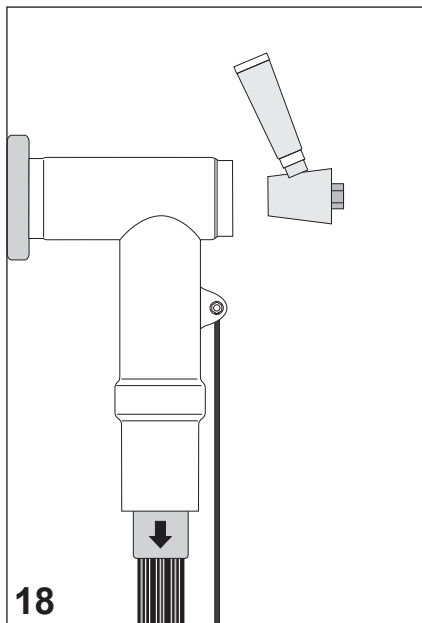


18
Rens overflaten på innsiden av kontaktens bakside og påfør et tynt lag med montasjepasta. Gjør det samme med den koniske overflaten på bakpluggen som vist på tegningen.

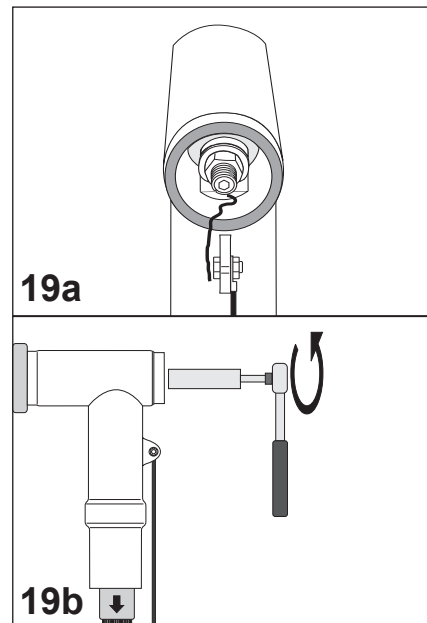

- 19a
19b
- a. For å lette montasjen av bakpluggen, plasseres kevlartråd eller en plaststrips i den bakre inngangen på kontakten som vist. Dette for å få ut luften under montasjen.
 - b. Plasser tråden i bakpluggen på plass og skru den til med en pipenøkkel (19 mm). Tiltrekningsmoment er **30 Nm**.

OBS ! Fjern tråden/stripset før man skrur til de 2 siste omdreiningene.


- a. Vreng endehetten som vist i detalj a. Plasser den innerste ringen på endehetten mot testpunktet.
- b. Vreng endehetten tilbake med hendene, slik at den kommer i rett posisjon som vist i detalj b.

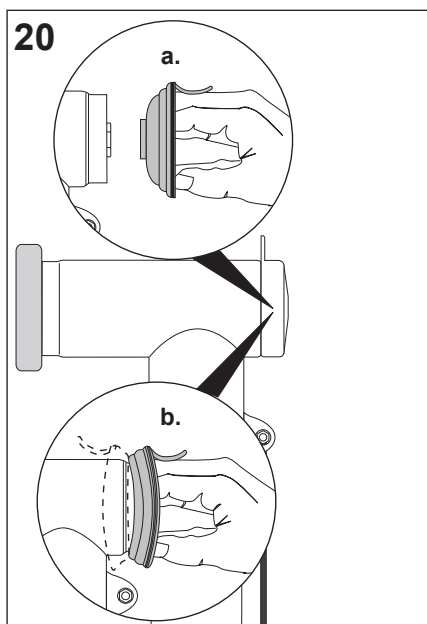

Påse at jordledningen er festet ordentlig.

Fest jordskjermen med fortrinnet Cu tråd (4 tårn) i underkant av kabeltilpasseren. Samle skjermtrådene til en jordleder. Sett på kabelskoen som er i settet på enden av jordlederen.

Koble jordskjermen og forbindelsen til kontakten til jord.

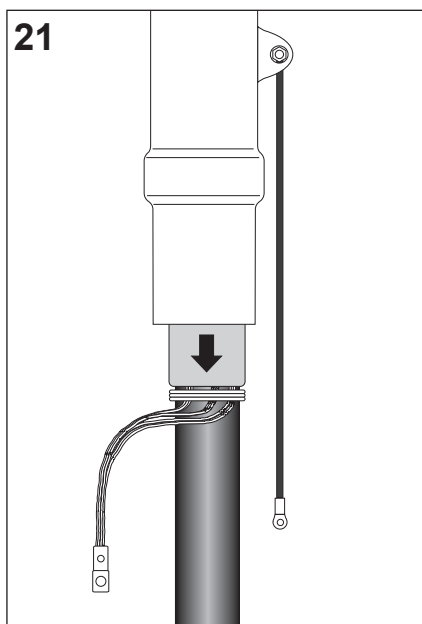

Skjernet T-kontakt er nå ferdig.

NB! Dersom produktet skal betraktes som berøringssikkert må det merkes med vedlagte merkeskilt.

Vennligst håndter avfallet iht miljøreglene.

