

**TILLÄGGSFÖRPACKNING SJCWM1**

Tilläggsförpackning SJCWM1 är avsedd för skarvning av belagd bärlina av t.ex. AHXAMK-WM, Axclight-H och Exclight-H kablar vid förläggning i mark. Förpackningen lämpar sej också för anslutning av belagd bärlina till AHXAMK-W kabelns oisolerade jordledare samt till SJEW42 och SJEW43 tilläggsförpackningarnas uttagsflätornas koppar jordledare.

ALLMÄNT

- Kontrollera att Ni har valt rätt förpackning och att den är lämplig för ifrågavarande kabeltyp.
- Kontrollera stycklistan.
- Läs montageinstruktionen noggrant före arbetet på börjas.
- Gör installationen noggrant och försäkra att alla delar hålls rena under installationens gång.
- Rengör installationsplatsen efter avslutat arbete.


GENERALLA INSTRUKTIONER FÖR VÄRMEKRYMPNING

- Använd gasolbrännare avsedd för värmekrympning (undvik för stor och vass låga).
- Börja krympningen enligt anvisningen och krymp slangarna runt om innan fortsättningen sker i längdriktning.
- Flytta lågan konstant för att undvika överhettning.
- Försäkra tillräcklig ventilation och avlägsna allt brandfarligt material från installationsplatsen.
- Rengör mantel och ledarisolering innan krympning.
- Följ anvisningarna noggrant för att undvika luftfickor i slangarna.
- Försäkra att krympslangen krympt runtom hela kabeln innan du fortsätter i längdriktningen.
- Om krympslangen vid slutet av krympningen viker sig dubbel (slangens insida vänds utåt), rät ut slangen med att rikta lågan från den motsatta riktningen.
- Då krympningen avslutats bör slangen ha en jämn och len yta.

LEGAL NOTIFIKATION


- Denna produkt får endast installeras av person med erforderlig kunskap och utbildning avseende installationsarbete och säkerhets- och installationsfrågor beträffande elektrisk utrustning. Om tillämplig lagstiftning eller gällande föreskrifter innehåller bestämmelser eller rekommendationer beträffande sådan kunskap och utbildning- eller behörighetskrav- med avseende på installation av elektrisk utrustning skall vad som härvid föreskrivs tillämpas med avseende på den som utför installationen. Vid tveksamhet om vad som gäller kontrollera med fackkunskap.
- Ensto friskriver sej från allt ansvar beträffande krav i anledning av felaktig användning eller felaktig installation av produkten eller underlåtenhet att iaktta lokala säkerhetsföreskrifter eller andra tillämpliga bestämmelser eller rekommendationer.
- VARNING: underlåtenhet att följa instruktionerna avseende installation kan resultera i skada på produkten och även allvarlig skada på person eller dödsfall

Bild 1

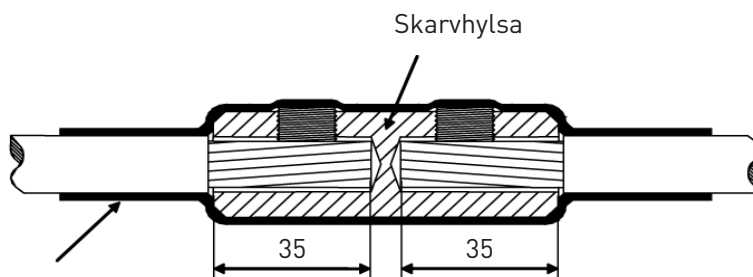

Större krympslang

Bild 2

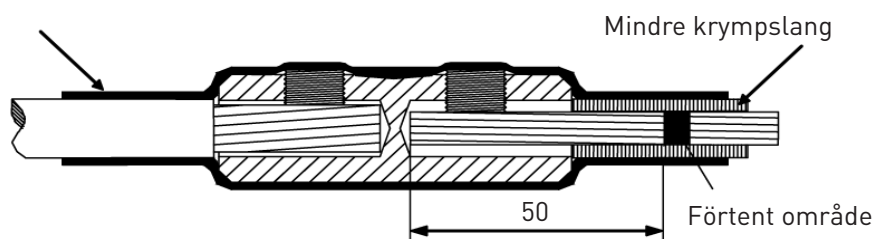

INSTALLATION

Bild 1 Belagd bärlina – belagd bärlina

Träd den större (limförsedda) krympslangen på bärlinan som skall skarvas. Avlägsna 35 mm av bärlinans beläggning. Vid koppling till tilläggsförpackningar SJEW42 eller SJEW43 uttagsfläta, skall uttagsflätans jordledare kapas så att den bara ledaren är 35 mm lång.

Montera skarvhylsan. Rengör skarvhylsan och ledarna minst 100 mm på bägge sidor om skarvhylsan. Centra den större krympslangen på skarvhylsan och påbörja krympningen från mitten.

Bild 2 Belagd bärlina – bar jordledare

Träd den större (limförsedda) krympslangen på bärlinan som skall skarvas. Avlägsna 35 mm av bärlinans beläggning. Såvida den bara jordledarens diameter är mindre än 8 mm (t.ex. AHXAMK-W 35 mm² jordledare), träd då den mindre limbelagda krympslangen på jordledaren. Öppna den bara jordledarens koppartrådar ca 50 mm från änden av ledaren, och förtenna ihop trådarna.

Montera skarvhylsan. Rengör skarvhylsan och ledarna minst 100 mm på bägge sidor om skarvhylsan. Vid behov, krymp den mindre krympslangen på den bara jordledaren börjande från skarvhylsans sida. Centra den större krympslangen på skarvhylsan och börja krympningen från mitten.